



DO ഫുസ് കെടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

- 1 സബ് എഞ്ചിനീയറുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ മാത്രമേ ഈ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാവൂ.
- 2 പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നയാൾ ഇരുകയ്യിലും ഗ്ലൗസ്, ഹെൽമെറ്റ്, സേഫ്റ്റി ഷൂസ് എന്നിവ ധരിച്ചിരിക്കണം.
- 3 LT ഫുസുകൾ ഊരി മാറ്റുക.
- 4 ട്രാൻസ്ഫോർമർ AB ആണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷം AB സ്വിച്ച് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക.
- 5 AB യുടെ മൂന്ന് ലിംബും സുരക്ഷിതമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഒന്നിലേറെപ്പേർ കണ്ട് ബോധ്യപ്പെടണം.
- 6 ട്രാൻസ്ഫോർമറിന്റെ LT സൈഡിൽ സപ്ലൈ ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയശേഷം LT സൈഡ് ഷോർട്ട് ചെയ്ത് എർത്ത് ചെയ്യണം.
- 7 എർത്ത് റോഡിന്റെ കേബിൾ എർത്ത് പോയിന്റുമായി ദൃഢമായി ബന്ധിപ്പിക്കണം.
- 8 സുരക്ഷിതമായ അകലം പാലിച്ചും എർത്ത് കേബിൾ ശരീരത്തിൽ സ്പർശിക്കാതെയും HT സൈഡിലെ മൂന്ന് ഫേസും എർത്ത് റോഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യണം.
- 9 DO ഫുസ് പോയ ഫേസിനു മുകളിൽ എർത്ത് റോഡ് ഘടിപ്പിച്ചശേഷം ഫുസ് കെട്ടുക.
- 10 LT സൈഡിലെ ഷോർട്ടിംഗ് അഴിച്ചതിനുശേഷം മാത്രം അതിന്റെ എർത്ത് കണക്ഷൻ മാറ്റുക.
- 11 എർത്ത് റോഡ് എടുത്തശേഷം മാത്രം കേബിളിന്റെ എർത്ത് കണക്ഷൻ മാറ്റുക.
- 12 AB സ്വിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യുക. ശരിയായി ക്ലോസ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.
- 13 LT ഫുസ് ഓരോന്നായി ഘടിപ്പിക്കുക.

ഇവ പാലിക്കാതെയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ സുരക്ഷാ നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനമായതിനാൽ ശിക്ഷാർഹമാണ്.